


WSA

Widerstands-Sensor Anpassung

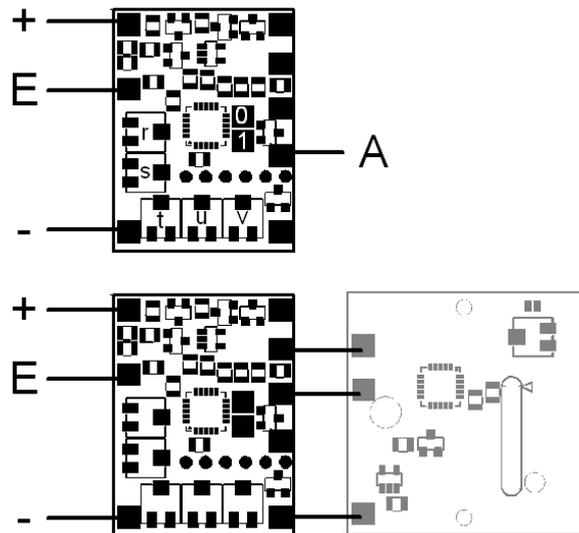

Technische Daten:

Abmessungen: 23 mm x 31 mm

Stromversorgung: 6 ... 24 Volt an + und – anschließen. Die Platine ist gegen Verpolen geschützt.

Eingang: Widerstandsgeber zwischen E und – anschließen. Zusätzlich einen Widerstand zwischen E und + anschließen. Ein Widerstand 220 Ohm 2 Watt passt für Geber von 55 bis 220 Ohm. (Für diesen Widerstand gelten folgende Bedingungen: Der Widerstandswert muss größer sein als der maximale Widerstandswert des Gebers und kleiner als das vierfache davon. Die minimale Leistung des Widerstands ist $P = U * U / R$. Dabei ist U die Betriebsspannung in Volt, R der Widerstandswert in Ohm und P die Leistung in Watt.)

Geber an + und Widerstand an – ist auch möglich.

Ausgang mit Anzeige-Instrument: Instrument für Widerstandsgeber an A anschließen.

Ausgang mit Schrittmotor: Platine WSA so anschließen, wie auf der unteren Skizze gezeigt ist. Der Schrittmotor bleibt nach Ausschalten der Stromversorgung stehen, so dass z.B. eine Tankanzeige auch nach dem Ausschalten noch richtig anzeigt.

Wenn die Platine WSA in Verbindung mit DTS oder DMS eingesetzt werden soll, bitte bei der Bestellung „WSA mit Software für Schrittmotor-Ansteuerung“ angeben.

Einstellen:

Geber auf Minimum einstellen. Trimmer r so justieren, dass ein zwischen Anschluss 0 und – geschaltetes Voltmeter eine Spannung ungefähr in der Mitte von 0 und 3,3 Volt anzeigt.

Geber auf Maximum einstellen. Trimmer s entsprechend mit Anschluss 1 justieren.

Geber auf Minimum einstellen. Trimmer t so justieren, dass das am Ausgang angeschlossene Instrument passend anzeigt.

Geber auf Maximum einstellen. Trimmer u so justieren, dass das Instrument passend anzeigt.

Geber auf Mitte einstellen. Trimmer v so justieren, dass das Instrument passend anzeigt.


Wenn die Anzeige langsamer reagieren soll, kann ein zusätzlicher Widerstand 100 kOhm zwischen den Anschlüssen S und P eingesetzt werden (rechts oben der zweite und dritte Anschluss).

19.10.2011

Ingenieurbüro Rudolf Polzer

WSA

Adapter for Resistive Sensor

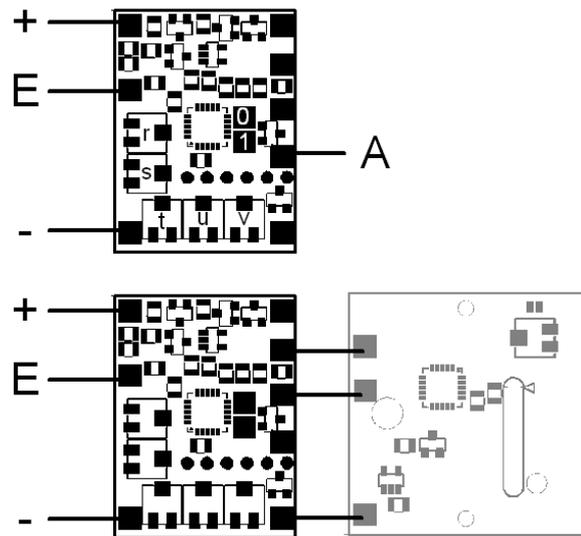

Technical Data:

Size: 23 mm x 31 mm

Power supply: Connect 6 ... 24 volts to + and -. The circuit is protected against power supply reversal.

Input: Connect a resistive sensor to E and -. Connect a resistor to E and +. A 220 ohms 2 watt resistor fits for sensors from 55 to 220 ohms. (The value of this resistor must be greater than the maximum value of the sensor and smaller than this value multiplied by four. Calculate the minimum power of the resistor: $P = U * U / R$ where U is the power supply voltage in volts, R is the resistive value in ohms and P is the power in watts.)

Sensor connected to + and resistor connected to - is also possible.

Output with instrument: Connect an instrument for resistive sensors to A.

Output with stepper motor: Connect circuit WSA as shown in the second diagram. The stepper motor does not move when the power supply is being switched off, so that for example a fuel instrument shows the correct amount of fuel.

If the circuit WSA is used together with DTS or DMS, please order „WSA with software for stepper motor driver“.

Adjustment:

Set the sensor to its minimum. Adjust trimmer r so that a voltmeter connected to 0 and - shows a voltage about the middle of 0 and 3.3 volts. Set the sensor to its maximum.

Adjust trimmer s the same way using connector 1.

Set the sensor to its minimum. Adjust trimmer t so that the instrument connected to the output shows the correct value.

Set the sensor to its maximum. Adjust trimmer u so that the instrument shows the correct value.

Set the sensor to a middle position. Adjust trimmer v so that the instrument shows the correct value. To make the instrument react more slowly, you may additionally connect a resistor 100 kOhms between the connectors S and P (the second and third connector from the right top)

19.10.2011

Ingenieurbüro Rudolf Polzer